

SPAR PÅ ENERGIE I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Blok AB, GH, KL og MN
Damagervej 12A
8260 Viby J



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 21. oktober 2013
Til den 21. oktober 2023.

Energimærkningsnummer 311023107


STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her.

Med venlig hilsen

Lene Messell

Energi-og Bygningsrådgivning A/S

Lautrupvang 2, 2750 Ballerup

www.ebas.dk

kaem@ebas.dk

tlf. 70208686

Mulighederne for Damagervej 12A, 8260 Viby J

EL

	Investering*	Årlig besparelse
BELYSNING Der er registreret skotlamper med 2x18 W i hver lampe på bygninger og skure, samt lysrørsarmaturer med 18 W T8 lysstofrør i skure. Skotlamper er tilkoblet ur og skumringsanlæg. Lysrørsarmaturer i skure er tilkoblet bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Lyskilder i skotlamper udskiftes til LED-lyskilder.	17.700 kr.	10.400 kr. 3,44 ton CO ₂
SOLCELLER Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på bygningerne.		
FORBEDRING Montering af et solcelleanlæg på 200 m ² på den del af tagfladen som hælder mod syd på hver bygning. I forslaget er det forudsat, at solcellepanelerne monteres med samme hældning som taget, dvs. ca. 10° i forhold til vandret. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt, at tagkonstruktionen skal forstærkes. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg. Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg. En undersøgelse kan eventuelt foretages for at finde frem til, hvor meget strøm der anvendes i	2.160.000 kr.	151.300 kr. 50,13 ton CO ₂

dagtimerne, mens der produceres strøm fra anlæggene. Det anbefales også, at anlæggenes størrelse modsvarer den strømmængde, der anvendes.

Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.

Varmefordeling

	Investering*	Årlig besparelse
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmfordelingsanlægget i hver bygning er der monteret en Grundfos pumpe med trinregulering, type UPS 25-80, som har en maks. effekt på 245 W.		
FORBEDRING Det vurderes, at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny modulerende model med en effekt på 140 W, f.eks. en Grundfos Magna 25-80.	27.200 kr.	6.900 kr. 2,27 ton CO ₂

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.




BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2020

Hvis de energibesparelse, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2020

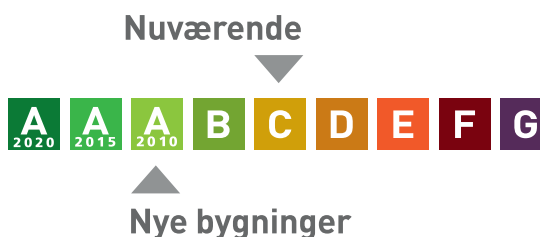

Beregnet varmekonsum pr. år

370,14 MWh Fjernvarme

275.959 kr.

52,19 ton CO₂ udledning

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld iht. tegninger.		
FLADT TAG Det flade tag i bygningens centerlinje består af 12 cm letbeton, udvendig isolering med indbygget fald mod nedløb og tagpap iht. tegninger. Konstruktionen vurderes at være isoleret med gennemsnitlig 200 mm polystyren.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 37 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts iht. tegninger.		
MASSIVE YDERVÆGGE Blok KL og GH: Kælderydervægge mod det fri i kælderhalsen består af betonelementer med 50 mm isoleringskerne mellem for- og bagplade iht. tegninger.		
LETTE YDERVÆGGE Lette vægpartier består af 12 cm letbeton med 120 mm udvendig isolering i træskelet iht. tegninger. Konstruktionen er afsluttet med træbeklædning på klink.		

KÆLDER YDERVÆGGE

Blok KL og GH:

Kælderydervægge mod jord består af 35 cm massiv betolvæg med 100 mm udvendig isolering iht. tegninger.

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering

Årlig
besparelse**VINDUER**

Vinduer er monteret med 2-lags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING

Eksisterende vinduer udskiftes med nye vinduer med 3-lags energirude.

38.800 kr.
9,40 ton CO₂

VINDUER

Sidepartier til yderdøre er monteret med 3-lags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING

Ruder i eksisterende sidepartier til yderdøre udskiftes til nye 3-lags energiruder.

1.000 kr.
0,22 ton CO₂

YDERDØRE

Yderdøre af træ vurderes at være isolerede.

Gulve

Investering

Årlig
besparelse**TERRÆNDÆK**

Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm polystyrenplader under betonen iht. tegninger.

KÆLDERGULV

Blok KL og GH:

Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm leca under betonen iht. tegninger.

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Bygningen ventileres med mekanisk udsugning. Den friske luft tilføres via bygningsåbninger som døre og vinduer. Der er kontant mekanisk udsugning i vådrum og køkken via tagventilatorer.

VENTILATION

Blok KL:

Kælderen ventileres ved mekanisk udsugning via kanalventilator uden varmegenvinding. Det er oplyst til energikonsulenten, at ventilationen kører i døgndrift. Der er mulighed for at justere mængden af udsugning manuelt, bl.a. i tørrerummet, men denne funktion benyttes ikke af kollegiets beboere. Det var under besigtigelse ikke muligt at identificere fabrikat eller størrelsen på kanalventilatoren.

FORBEDRING VED RENOVERING

Blok KL:

Det bør undersøges nærmere om det er muligt at installere en fugtstyring på eksisterende kanalventilator med henblik på at reducere varmetabet fra dette rum.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumper til opvarmning af bygningerne. På grund af bygningernes eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af varmepumpe undladt fra rapporten. Etablering af varmepumper vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at installere i bygningerne.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarmeanlæg på bygningerne. På grund af bygningernes eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af solvarmeanlæg undladt fra rapporten. Installation af solvarme vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at etablere på bygningerne.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningerne sker via radiatorer i alle opvarmede rum.		
VARMERØR Varmerørene i bygningen er ført indenfor klimaskærmen i de opvarmede arealer og tilknyttet udekompenseringsanlægget. Varmerør i teknikrum er isoleret med ca. 20 mm mineraluld. Det vurderes, at der ikke er mulighed for yderligere isolering af rørene.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget i hver bygning er der monteret en Grundfos pumpe med trinregulering, type UPS 25-80, som har en maks. effekt på 245 W.		
FORBEDRING Det vurderes, at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny modulerende model med en effekt på 140 W, f.eks. en Grundfos Magna 25-80.	27.200 kr.	6.900 kr. 2,27 ton CO ₂

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til styring af korrekt rumtemperatur.

Ud over termostatstyring i de enkelte rum, er der monteret automatik på varmforsyningen, som styres efter udetemperaturen. Denne automatik overstyrer reguleringen i de enkelte rum.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Til beregning af energiforbrug til produktion og forbrug af varmt brugsvand er anvendt et erfaringstal for flerfamiliehuse.		
VARMTVANDSRØR Varmerør til cirkulation af varmt brugsvand føres i loft i fælles gangearealer samt under loft i opvarmet kælder og formodes isoleret med ca. 20 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af brugsvandsrør med formfaste rørsåle med en isoleringstykkelse på 50 mm. Eksisterende isolering demonteres og bortskaffes inden ny rørisolering påmonteres.		1.600 kr. 0,37 ton CO ₂
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør fra varmforsyningen til gennemstrømningsvandvarmeren, hvori der produceres varmt brugsvand, er isoleret med ca. 20 mm mineraluld.		
VARMTVANDSPUMPER Der er installeret en cirkulationspumpe til fordeling af varmt brugsvand i hver bygning. Pumpen har ikke været mulig at identificere pga. placeringen bag fjernvarmeuniten, men formodes at være identisk med pumperne i blok CD og blok EF. Det er således forudsat, at pumpen har en optaget effekt på 75 W.		
FORBEDRING VED RENOVERING Den eksisterende brugsvandsspumpe udskiftes med en ny pumpe med en effekt på 45 W, f.eks. en Grundfos Alpha2 L 20-45 N, såfremt det er praktisk muligt.		1.100 kr. 0,35 ton CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via en fuldisoleret gennemstrømningsvandvarmer placeret i teknikrum i opvarmet gangareal i hver bygning. I tilknytning til gennemstrømningsvandvarmeren er der i hver bygning installeret en mindre varmtvandsbeholder fra 1999 med et volumen på 60 liter. Beholderen vurderes isoleret med ca. 30 mm PUR skumisolering.		

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Blok GH: Belysning i fællesrummet/fredagsbaren i kælderen udgøres af loftmonterede downlight armaturer med 18 W elsparepærer samt enkelte væglamper ligeledes med elsparepærer. Over bardisken er der installeret halogenspots. Lyset styres manuelt, men det er oplyst til energikonsulenten, at brugerne slukker lyset efter sig, hvorfor forslag om installation af bevægelsesmelder undlades.		
FORBEDRING Blok GH: Eksisterende elsparepærer i fællesrummet/fredagsbaren i kælderen udskiftes med LED-lyskilder. Samtidig udskiftes halogenspots over bardisken med LED-spots. Det vurderes, at den installerede wattage kan reduceres med ca. 40 % ved udskiftning fra elsparepærer til LED og ca. 80 % ved udskiftning fra halogenspots til LED.	4.800 kr.	4.400 kr. 1,43 ton CO ₂
BELYSNING Der er registreret skotlamper med 2x18 W i hver lampe på bygninger og skure, samt lysrørsarmaturer med 18 W T8 lysstofrør i skure. Skotlamper er tilkoblet ur og skumringsanlæg. Lysrørsarmaturer i skure er tilkoblet bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Lyskilder i skotlamper udskiftes til LED-lyskilder.	17.700 kr.	10.400 kr. 3,44 ton CO ₂
BELYSNING Der er registreret 31 stk. lysstandere med 70 W kviksløvsdampplamper langs internt stisystem på Damager Kollegiet. Udebelysningen er tilkoblet ur og skumringsanlæg.		
FORBEDRING Lyskilder i lysstandere udskiftes til LED-lyskilder. Konverteren skal udskiftes i forbindelse hermed og er indeholdt i overslagsprisen.	62.000 kr.	14.100 kr. 4,64 ton CO ₂

BELYSNING Belysningen i fælles gangarealer udgøres med loftmonteret lamper med 16 W butterfly-lysstofrør. Det er oplyst til energikonsulenten, at belysningen er konstant tændt af tryghedsmæssige årsager, hvorfor der ikke er opsat bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Eksisterende lamper udskiftes til nye med LED-lyskilder. Investeringen afhænger af hvilken type lampe der vælges. I dette forslag er der regnet med en udgift på 800 kr. pr armatur inkl. lyskilde og montering.	51.200 kr.	9.000 kr. 2,97 ton CO ₂
BELYSNING Blok KL: Belysning i vaskerum og tørrerum i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8 lysstofrør med traditionel forkobling. Lyset styres ved bevægelsesmelder, så lyset kun er tændt ved personaktivitet i lokalet.		
FORBEDRING Blok KL: Eksisterende lysstofrør i vaskerum og tørrerum i kælderen udskiftes med LED-lysstofrør. Besparelsen afhænger af den daglige driftstid, som er sat til 3½ time dagligt i beregningen.	6.000 kr.	800 kr. 0,24 ton CO ₂
BELYSNING Blok GH: Belysningen i gangarealet i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 18 W T8 lysstofrør og traditionel forkobling. Lyset styres manuelt.		
FORBEDRING VED RENOVERING Blok GH: Eksisterende elsparepærer i i gangarealet i kælderen udskiftes med LED-lyskilder. Det vurderes, at den installerede wattage kan reduceres med ca. 40 % ved udskiftning fra elsparepærer til LED.		100 kr. 0,03 ton CO ₂
BELYSNING Blok KL: Belysningen i depotrummet i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8 lysstofrør med traditionel forkobling. Lyset styres ved bevægelsesmelder, så lyset kun er tændt ved personaktivitet i lokalet. Belysning i varmemesterkontoret og tilhørende depot i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8 lysstofrør med traditionel forkobling. Lyset styres manuelt. Belysning i gangarealet i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8		

lysstofrør med traditionel forkobling. Lyset styres manuelt.

Belysning på toilet og et mindre depotrum i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 18 W T8 lysstofrør med traditionel forkobling. Lyset styres ved bevægelsesmelder, så lyset kun er tændt ved personaktivitet i lokalet.

FORBEDRING VED RENOVERING

Blok KL:

Eksisterende lysstofrør i depotrum i kælderen udskiftes med LED-lysstofrør. Besparelsen afhænger af den daglige driftstid, som er sat til 2½ time dagligt i beregningen.

Eksisterende lysstofrør i varmemesterkontor og tilhørende depot i kælderen udskiftes med LED-lysstofrør. Besparelsen afhænger af den daglige driftstid, som er sat til 2 timer dagligt i beregningen.

Eksisterende lysstofrør i gangarealet i kælderen udskiftes med LED-lysstofrør. Besparelsen afhænger af den daglige driftstid, som er sat til 3½ time dagligt i beregningen.

Eksisterende lysstofrør på toilet og i mindre depotrum i kælderen udskiftes med LED-lysstofrør. Besparelsen afhænger af den daglige driftstid, som er sat til 1 time dagligt i beregningen.

1.400 kr.
0,43 ton CO₂

BELYSNING

Blok GH:

Belysningen på toiletterne i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 18 W T8 lysstofrør og traditionel forkobling. Lyset styres ved bevægelsesmelder.

Blok GH:

Belysningen i depotrummet i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8 lysstofrør og traditionel forkobling. Lyset styres manuelt. Grundet formodning om lav driftstid, undlades forslag om udskiftning af lyskilder samt opsætning af bevægelsesmelder.

Blok GH:

Belysningen i køkkenet i kælderen udgøres af lysrørsarmaturer med 18 W T8 lysstofrør og traditionel forkobling. Lyset styres manuelt.

Generelt:

På enkelte gavle er der monteret spotbelysning tilkoblet ur og bevægelsesmeldere. Disse vender væk fra stisystemet og formodes kun at blive aktiveret i sjældne tilfælde.

SOLCELLER

Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på bygningerne.

FORBEDRING

2.160.000 kr.
151.300 kr.
50,13 ton CO₂

Montering af et solcelleanlæg på 200 m² på den del af tagfladen som hælder mod syd på hver bygning.

I forslaget er det forudsat, at solcellepanelerne monteres med samme hældning som taget, dvs. ca. 10° i forhold til vandret.

Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen.

Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt, at tagkonstruktionen skal forstærkes. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg.

Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg. En undersøgelse kan eventuelt foretages for at finde frem til, hvor meget strøm der anvendes i dagtimerne, mens der produceres strøm fra anlæggene. Det anbefales også, at anlæggenes størrelse modsvarer den strømmængde, der anvendes.

Besparselsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Dette energimærke er udarbejdet for kollegieboligerne på Damagervej 12A i Viby J, bygning 1-4 i BBR. Der refereres i energimærkningsrapporten til bygningerne således:

Bygning 1: Blok AB
Bygning 2: Blok GH
Bygning 3: Blok KL
Bygning 4: Blok MN

Bygningerne er opført i 1999 iht. BBR. Der er mulighed for enkelte rentable energibesparelser.

Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2012 version 1. Data er baseret på det foreliggende tegningsmateriale, oplysninger fra ejer samt egne opmålinger og besigtigelser.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

Energimærket angiver varmekonsum under standardbetingelser for vejr, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens energimæssige tilstand - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varmeregninger.

Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker svækkelse af konstruktioner, opstår råd eller fugtskader.

Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn. Det anbefales altid at indhente pris fra entreprenør/håndværker, inden arbejdet igangsættes.

Det opvarmede areal er fundet på baggrund af tegninger.

Det anbefales, at der føres månedlige aflæsninger af forbrug på el og eventuelt varme. Dette er for at få muligheden for at dæmme op for eventuelle fejl på anlæggene og samtidig følge forbruget. Tidligere undersøgelser har vist, at hvis forbruget følges, vil der være en målbar tendens til at spare på forbruget.

Ikke medtaget i energimærkningsrapporten er de enkelte lejligheders elforbrug samt elforbrug til udstyr som er procesrelateret, herunder hårde hvidevarer og lign.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

1-værelses lejlighed - 15 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Blok AB, MN, KL og GH	Damagervej 12A, 8260 Viby J	15	120	2.308

1-værelses lejlighed - 12 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Blok AB, MN, KL og GH	Damagervej 12A, 8260 Viby J	12	64	1.846

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Udskiftning af varmfordelingspumper	27.200 kr.	3.431 kWh Elektricitet	6.900 kr.
EL				
Belysning	Blok GH: Udskiftning til LED i fællesrum/fredagsbar i kælderen	4.800 kr.	2.157 kWh Elektricitet	4.400 kr.
Belysning	Udskiftning til LED i skotlamper	17.700 kr.	5.183 kWh Elektricitet	10.400 kr.
Belysning	Udskiftning til LED i lysstandere	62.000 kr.	7.006 kWh Elektricitet	14.100 kr.
Belysning	Udskiftning af lamper i fælles gange	51.200 kr.	4.485 kWh Elektricitet	9.000 kr.
Belysning	Blok KL: Udskiftning til LED-rør i vaskerum og tørrerum i kælderen	6.000 kr.	362 kWh Elektricitet	800 kr.
Solceller	Nyt solcelleanlæg a' 200 m² på hver blok	2.160.000 kr.	75.617 kWh Elektricitet	151.300 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vinduer	65,93 MWh Fjernvarme 158 kWh Elektricitet	38.800 kr.
Vinduer	Udskiftning af ruder i eksisterende sidepartier til hoveddøre	1,54 MWh Fjernvarme 5 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Ventilation	Intelligent styring af ventilation i tørrerum		0 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør	2,84 MWh Fjernvarme -41 kWh Elektricitet	1.600 kr.
Varmtvandspumper	Udskiftning af brugsvandspumper	528 kWh Elektricitet	1.100 kr.
El			
Belysning	Blok GH: Udskiftning til LED i gangareal i kælder	42 kWh Elektricitet	100 kr.
Belysning	Blok KL: Udskiftning til LED-rør i varmemesterkontor, gangareal og depotrum i kælderen	654 kWh Elektricitet	1.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Blok AB

Adresse	Damagervej 12A
BBR nr.....	751-71086-1
Bygningens anvendelse	Kollegium (150)
Opførelses år.....	1999
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	968 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	976 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	976 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2020
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	62.956 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	17.934 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	111,86 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-07-2011 til 30-06-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	65.307 kr. pr. år
Fast afgift	17.934 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	83.241 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	116,04 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	16,36 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Blok MN

Adresse	Damagervej 12M
BBR nr.....	751-71086-2
Bygningens anvendelse	Kollegium (150)

Opførelses år.....	1999
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1344 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	1352 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	1352 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2020
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	77.269 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	24.226 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	134,84 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-07-2011 til 30-06-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	80.154 kr. pr. år
Fast afgift	24.226 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	104.380 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	139,88 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	19,72 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Blok KL

Adresse	Damagervej 12K
BBR nr.....	751-71086-3
Bygningens anvendelse	Kollegium (150)
Opførelses år.....	1999
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1144 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	1592,7 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	1592,7 m ²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet440,7 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2015
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter89.396 kr. i afregningsperioden
 Fast afgift22.803 kr. pr. år
 Varmeforbrug.....151,36 MWh Fjernvarme
 Aflæst periode.....01-07-2011 til 30-06-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter92.734 kr. pr. år
 Fast afgift22.803 kr. pr. år
 Varmeudgift i alt.....115.537 kr. pr. år
 Varmeforbrug.....157,01 MWh Fjernvarme
 CO₂ udledning.....22,14 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Blok GH

AdresseDamagervej 12G
 BBR nr.....751-71086-4
 Bygningens anvendelseKollegium (150)
 Opførelses år.....1999
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR968 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet1176 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt1176 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet200 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2020
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	70.584 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	18.838 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	121,37 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-07-2011 til 30-06-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	73.220 kr. pr. år
Fast afgift	18.838 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	92.058 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	125,90 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	17,75 ton CO ₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

I BBR er oplyst et kælderareal på 460 m² i blok KL. Under besigtigelsen og ved hjælp af udleverede tegninger, da der registreret et opvarmet kælderareal på 440,7 m², som anvendes i energimærkningsrapporten.

I BBR er oplyst et kælderareal på 216 m² i blok GH. Under besigtigelsen og ved hjælp af udleverede tegninger, da der registreret et opvarmet kælderareal på 200 m², som anvendes i energimærkningsrapporten.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREKNED FORBRUG

Det oplyste varmeforbrug afviger væsentligt fra det beregnede varmeforbrug. Dette kan evt. skyldes at bygningerne ventileres mere end forudsat i beregningerne eller at de enkelte bygningsdele ikke er lige så velisolerede, som det fremgår af bygningstegningerne. Det er ligeledes muligt, at vejrkompenseringsanlægget og den generelle varmestyring ikke fungerer efter hensigten. Er der mistanke om dette, bør en professionel installatør gennemgå varmesystemet for eventuelle fejl.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	582,50 kr. per MWh
	60.352 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh
Vand.....	50,04 kr. per m ³

Alle priser er inklusiv moms.

Pris på varme er fra Affald Varmes takstblad for 2013.

Pris på el er oplyst af bygningens ejer.

Pris på vand er fra Aarhus Vands takstblad for 2013.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energi-og Bygningsrådgivning A/S

Lautrupvang 2, 2750 Ballerup
www.ebas.dk
kaem@ebas.dk
 tlf. 70208686

Ved energikonsulent
 Lene Messell

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistrelsens adresse er:

Energistyrelsen
 Amaliegade 44
 1256 København K
 E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Blok AB, GH, KL og MN
Damagervej 12A
8260 Viby J



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 21. oktober 2013 til den 21. oktober 2023

Energimærkningsnummer 311023107

Energimærke

Blok AB, GH, KL og MN - Blok AB
Damagervej 12A
8260 Viby J



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 21. oktober 2013 til den 21. oktober 2023

Energimærkningsnummer 311023107

Energimærke

Blok AB, GH, KL og MN - Blok MN
Damagervej 12M
8260 Viby J



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 21. oktober 2013 til den 21. oktober 2023

Energimærkningsnummer 311023107

Energimærke

Blok AB, GH, KL og MN - Blok KL
Damagervej 12K
8260 Viby J



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 21. oktober 2013 til den 21. oktober 2023

Energimærkningsnummer 311023107

Energimærke

Blok AB, GH, KL og MN - Blok GH
Damagervej 12G
8260 Viby J



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 21. oktober 2013 til den 21. oktober 2023

Energimærkningsnummer 311023107